

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

THAI INDUSTRIAL STANDARD

มอก. 2217 – 2548

เซลล์และแบตเตอรี่ทุกชนิดที่มีอิเล็กโทรไลต์
ออกาไลน์ หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด
สำหรับการใช้งานแบบพกพา
เฉพาะด้านความปลอดภัย

SECONDARY CELLS AND BATTERIES CONTAINING ALKALINE OR OTHER
NON-ACID ELECTROLYTES – SAFETY REQUIREMENTS FOR PORTABLE
SEALED SECONDARY CELLS, AND FOR BATTERIES MADE FROM THEM,
FOR USE IN PORTABLE APPLICATIONS

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ICS 29.220.30

ISBN 974-9904-70-2

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เซลล์และแบตเตอรี่ทุกชนิดที่มีอิเล็กโทรไลต์

แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อินที่ไม่ใช้กรด

สำหรับการใช้งานแบบพกพา

เฉพาะด้านความปลอดภัย

มอก. 2217 – 2548

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2202 3300

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 122 ตอนที่ 110 ง

วันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2548

คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 142
มาตรฐานแบบเตอร์เรี่ยง

ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์พิชิต ลำยอง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กรรมการ

นavaอาภาศเอกนันพพัทธ์ ปรีวรรณ
พันโทอธิชาน แสงแก้ว
นายประพิศ ยอดสุวรรณ
นางสาวสุภารต์ จาตุรันต์เรืองศรี
นายรังสรรค์ ปันทอง
นายฤทธิชัย ตันจตุรงค์
นายวิชัย ดีเจริญกุล
นายสมโภชน์ ทรัพย์ลิน
นายธนานิท มีเพียร
นายแสงชัย กิจสัมฤทธิ์โรจน์
นายโกเมศ วิชิตธนาฤกษ์
นายพงศ์พัฒน์ วรรัตนธรรม
นายชวัลิต มโนวิลาศ
นายประวิทย์ พุทธาวิรัติกุล

กรมสื่อสารทหารอากาศ
กรมการทหารสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมควบคุมผลิตภัณฑ์
การไฟฟ้านครหลวง
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
บริษัท เรย์แลมแบตเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มัทลุชิตะแบตเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สปาสื่อสาร จำกัด
บริษัท โกลด์อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท โนเกีย(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท บร้าโว อีเลคทรอนิคส์ จำกัด
สภากาชาดไทย

กรรมการและเลขานุการ

นายปิยะพงศ์ นิระ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์และคลาoline หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด สำหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย เป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เคลื่อนย้ายได้ ดังนั้น เพื่อให้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณภาพดีและมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน จึงกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเซลล์และ แบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์และคลาoline หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด สำหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้าน ความปลอดภัย ขึ้น

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดขึ้นโดยรับ IEC 62133 : 2002 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes – Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications มาใช้ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ IEC ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้พิจารณามาตรฐานนี้แล้ว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตาม มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

สารบัญ

	หน้า
1. ทั่วไป	1
1.1 ขอบข่าย	1
1.2 เอกสารอ้างอิง	1
1.3 บทนิยาม	2
1.4 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนสำหรับการวัดพารามิเตอร์	3
2. ข้อพิจารณาด้านความปลอดภัยทั่วไป	4
2.1 ฉวนและการเดินสายไฟฟ้า	4
2.2 การระบายน้ำ	4
2.3 การจัดการอุณหภูมิ/กระแสไฟฟ้า	4
2.4 ส่วนสัมผัสขั้วต่อสาย	5
2.5 การประกอบเชลล์เข้าเป็นแบตเตอรี่	5
2.6 แผนคุณภาพ	5
3. ภาระการทดสอบเฉพาะแบบ	5
4. คุณลักษณะที่ต้องการ และการทดสอบ	6
4.1 ขั้นตอนการประจุเพื่อจุดมุ่งหมายในการทดสอบ	6
4.2 การใช้งานที่เจตนาไว้	7
4.2.1 การประจุอัตราต่ำอย่างต่อเนื่อง	7
4.2.2 การสั่น	7
4.2.3 ความเด่นของเปลือกหุ้มหล่อแบบที่อุณหภูมิโดยรอบสูง	8
4.2.4 การทำวัสดุจกรอุณหภูมิ	8
4.3 การใช้งานผิดที่คาดหมายไว้อย่างมีเหตุผล	9
4.3.1 การติดตั้งเชลล์ที่ไม่ถูกต้อง (ระบบนิกเกิล)	9
4.3.2 การลัดวงจรไฟฟ้าภายนอก	10
4.3.3 การตกอย่างอิสระ	10
4.3.4 การซื้อกتابกลาง (ภัยันตรายจากการชน)	10
4.3.5 การได้รับความร้อนที่ผิดปกติ	11
4.3.6 การบีบอัดเชลล์	11
4.3.7 ความดันต่ำ	11
4.3.8 การประจุเกินสำหรับระบบนิกเกิล	12
4.3.9 การประจุเกินสำหรับระบบลิเทียม	12
4.3.10 การปล่อยประจุบังคับ	12
4.3.11 การป้องกันเชลล์ต่ออัตราการประจุสูง (ระบบลิเทียม)	12

5. ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย	13
6. การทำเครื่องหมาย	13
6.1 การทำเครื่องหมายเซลล์	13
6.2 การทำเครื่องหมายแบบเตอรี่	13
6.3 ข้อมูลอื่น	13
7. การบรรจุหีบห่อ	13
ภาคผนวก ก. คำแนะนำสำหรับผู้ทํางานบริภัณฑ์และผู้ประกอบแบบเตอรี่	14
ภาคผนวก ข. คำแนะนำสำหรับผู้ใช้	16



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ 3386 (พ.ศ. 2548)

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ. 2511

เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เซลล์และแบบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโโทรไลต์ แอลคายา

หรืออิเล็กโโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด สำหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เซลล์และแบบตเตอรี่
ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโโทรไลต์ แอลคายา หรืออิเล็กโโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด สำหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ นอ. 2217-2548 ไว้ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2548

วัฒนา เมืองสุข

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เซลล์และแบตเตอรี่ทุกชนิดที่มีอิเล็กโทรไลต์และค่าไนน์
หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด
สำหรับการใช้งานแบบพกพา
เฉพาะด้านความปลอดภัย

1. ทั่วไป

1.1 ขอบข่าย

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดคุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบสำหรับความปลอดภัยในการใช้งานของเซลล์และแบตเตอรี่ทุกชนิดพนักงานแบบพกพา (ไม่ครอบคลุมถึงแบบกระดุม) ที่มีอิเล็กโทรไลต์และค่าไนน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด ในการใช้งานตามที่เจตนาไว้และการใช้งานผิดที่คาดหมายไว้อย่างมีเหตุผล

1.2 เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิงที่ระบุต่อไปนี้ใช้ประกอบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ เอกสารอ้างอิงที่ระบุปีที่พิมพ์ให้ใช้ฉบับที่ระบุ ส่วนเอกสารอ้างอิงฉบับที่ไม่ระบุปีที่พิมพ์นั้นให้ใช้ปีล่าสุด

มอก.2218-2548 เซลล์และแบตเตอรี่ทุกชนิดที่มีอิเล็กโทรไลต์และค่าไนน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด-เซลล์และแบตเตอรี่ทุกชนิดระบบบลิเทียม สำหรับการใช้งานแบบพกพา

IEC 61438 Possible safety and health hazards in the use of alkaline secondary cells and batteries-Guide to equipment manufacturers and users

IEC 61951-1 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes-Portable sealed rechargeable single cells-Part 1: Nickel-cadmium

IEC 61951-2 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes-Portable sealed rechargeable single cells-Parts 2:Nickel-metal hydride

ISO/IEC Guide 51 Safety aspects-Guidelines for their inclusion in standards

1.3 บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ให้เป็นไปตาม IEC 60050-486 และ ISO/IEC Guide 51 และดังต่อไปนี้

1.3.1 ความปลอดภัย (safety) หมายถึง

ความเป็นอิสระจากความเสี่ยงอันตรายที่ยอมรับไม่ได้

1.3.2 ความเสี่ยงอันตราย (risk) หมายถึง

ผลกระทบของความน่าจะเป็นของการเกิดขึ้นของอันตรายและระดับความรุนแรงของอันตรายนั้น

1.3.3 อันตราย (harm) หมายถึง

การบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อสุขภาพของบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือต่อสภาพแวดล้อม

1.3.4 ภัยนตราย (hazard) หมายถึง

เหตุที่มีศักยภาพของการเกิดอันตราย

1.3.5 การใช้งานที่เจตนาไว้ (intended use) หมายถึง

การใช้ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือการบริการตามข้อกำหนด คู่มือการใช้ และข้อมูลที่ผู้ส่งมอบจัดไว้ให้

1.3.6 การใช้งานผิดที่คาดหมายไว้อย่างมีเหตุผล (reasonably foreseeable misuse) หมายถึง

การใช้ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือการบริการในลักษณะที่ผู้ส่งมอบไม่ได้มีเจตนาไว้ แต่อาจเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ที่คาดหมายไว้ได้

1.3.7 เชลล์ทุติยภูมิ (secondary cell) หมายถึง

หน่วยผลิตภัณฑ์ขั้นมูลฐานที่เป็นแหล่งให้พลังงานไฟฟ้าโดยการแปลงผันโดยตรงของพลังงานเคมี ประกอบด้วยอิเล็กโตรด แผ่นกั้น (separator) อิเล็กโตรไลต์ ภาชนะบรรจุ และขัวต่อ และออกแบบให้ประจุด้วยไฟฟ้า

1.3.8 แบตเตอรี่ทุติยภูมิ (secondary battery) หมายถึง

หน่วยที่เกิดจากการประกอบกันของเชลล์ทุติยภูมิที่พร้อมจะใช้เป็นแหล่งให้พลังงานไฟฟ้า ที่กำหนดลักษณะเฉพาะด้วยแรงดันไฟฟ้า ขนาด การจัดขัวต่อ ความจุไฟฟ้า และสมรรถภาพที่กำหนด

1.3.9 การรั่วซึม (leakage) หมายถึง

การรั่วไหลของอิเล็กโตรไลต์เหลวที่มองเห็นได้

1.3.10 การระบาย (venting) หมายถึง

การที่เชลล์หรือแบตเตอรี่ระบายความดันภายในส่วนที่เกินออกมาก ในลักษณะที่เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแตกร้าวหรือการระเบิด

1.3.11 การแตกร้าว (rupture) หมายถึง

ความบกพร่องทางกลของภาชนะบรรจุเชลล์หรือเปลือกหุ้มแบตเตอรี่ที่เกิดจากสาเหตุภายนอกหรือภายในเป็นผลทำให้วัสดุภายในเผยแพร่หรือหล่นออก แต่ไม่เป็นการขับออกมาก

1.3.12 การระเบิด (explosion) หมายถึง

ความบกพร่องที่เกิดขึ้นเมื่อภازนบรรจุของเซลล์หรือเปลือกหุ้มแบตเตอรี่เปิดออกอย่างรุนแรงและชิ้นส่วนหลักถูกขับด้วยแรงให้หลุดออกจาก

1.3.13 ไฟ (fire) หมายถึง

การกระจายออกของเปลวไฟจากเซลล์หรือแบตเตอรี่

1.3.14 แบตเตอรี่แบบพกพา (portable battery) หมายถึง

แบตเตอรี่ที่ใช้กับอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ซึ่งสามารถถือไปมาได้สะดวก

1.3.15 เซลล์แบบพกพา (portable cell) หมายถึง

เซลล์ที่มีจุดประสงค์สำหรับประกอบเป็นแบตเตอรี่แบบพกพา

1.3.16 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด (rated capacity) หมายถึง

ปริมาณของไฟฟ้า C_5 แอมแปร์ชั่วโมง ที่ผู้ทำแจ้งไว้ซึ่งเซลล์เดียวสามารถปล่อยออกได้เมื่อปล่อยประจุที่กระแสไฟฟ้าทดสอบอ้างอิง $0.2 I_{\text{d}}$ แอมแปร์ ที่แรงดันไฟฟ้าสุดท้ายที่กำหนด หลังจากการประจุ การเก็บและการปล่อยประจุตามภาวะที่กำหนดไว้

1.4 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนสำหรับการวัดพารามิเตอร์ (parameter measurement tolerance)

ความแม่นร่วมของค่าที่วัดหรือค่าที่ควบคุมที่ล้มพนธ์กับพารามิเตอร์ที่เป็นจริงหรือพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ ต้องอยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนดังนี้

- | | |
|----------------|------------------|
| ก) แรงดันไฟฟ้า | ± ร้อยละ 1 |
| ข) กระแสไฟฟ้า | ± ร้อยละ 1 |
| ค) อุณหภูมิ | ± 2 องศาเซลเซียส |
| ง) เวลา | ± ร้อยละ 0.1 |
| จ) มิติ | ± ร้อยละ 1 |
| ฉ) ความจุไฟฟ้า | ± ร้อยละ 1 |

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเหล่านี้ประกอบด้วย ความแม่นร่วมของเครื่องมือวัด เทคนิคที่ใช้วัด และแหล่งเกิดความผิดพลาดทั้งหมดของวิธีทดสอบ

คำแนะนำในการเลือกใช้เครื่องมือและล็อก ให้ดูจาก IEC 60051 และการใช้เครื่องมือดิจิทัลให้ดูจาก IEC 60485 รายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้ต้องมีไว้ในรายงานผลด้วย

2. ข้อพิจารณาด้านความปลอดภัยทั่วไป

ความปลอดภัยของเซลล์และแบตเตอรี่ทุกชนิดองพิจารณาตามภาระการใช้งาน 2 กลุ่ม คือ

- ก) การใช้งานที่เจตนาไว้
- ข) การใช้งานผิดที่คาดหมายไว้อย่างมีเหตุผล

ต้องออกแบบและสร้างเซลล์และแบตเตอรี่ให้มีความปลอดภัยทั้งสำหรับการใช้งานที่เจตนาไว้ และการใช้งานผิดที่คาดหมายไว้อย่างมีเหตุผล เป็นที่คาดว่าเซลล์และแบตเตอรี่ที่มีการใช้งานผิดอาจไม่ทำงานตามที่ควรจะเป็น อย่างไรก็ตามเซลล์และแบตเตอรี่ต้องไม่ทำให้เกิดภัยนตรายที่มีนัยสำคัญ อาจคาดหวังว่าเซลล์และแบตเตอรี่ที่มีการใช้งานที่เจตนาไว้ไม่เพียงแต่ต้องปลอดภัยเท่านั้น แต่ต้องยังคงทำงานหน้าที่ต่อไปในทุกรูปแบบ

ภัยนตรายที่มีศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานนี้ คือ

- ก) ไฟ
- ข) การประทุและหรือการระเบิด
- ค) การร้าวซึมของอิเล็กโทรไลต์ของเซลล์
- ง) การระบาย
- จ) การไหม้เกิดจากอุณหภูมิภายนอกที่สูงเกิน
- ฉ) เปลือกหุ้มแบตเตอรี่ (battery case) แตกร้าวเผยให้เห็นส่วนประกอบภายใน

การตรวจสอบตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.6 ให้ทำโดยการตรวจพินิจ โดยการทดสอบตามข้อ 4. และตามมาตรฐานที่เหมาะสม (ดูข้อ 1.2)

2.1 จำนวนและการเดินสายไฟฟ้า (insulation and wiring)

ความต้านทานจำนวนระหว่างชั้วต่อบวกและพื้นผิวโลหะเผยแพร่ตัวภายนอกของแบตเตอรี่ซึ่งไม่รวมพื้นที่ผิวส่วนสัมผัสทางไฟฟ้าต้องไม่น้อยกว่า 5 เมกะโอม์ ที่แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 500 โวลต์

การเดินสายภายในและจำนวนต้องเพียงพอที่จะทนต่อกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และอุณหภูมิสูงสุดที่คาดว่าจะมีตามที่กำหนด ทิศทางของการเดินสายไฟฟ้าต้องคงระยะห่างในอากาศและระยะห่างตามผิวน้ำหน่วงระหว่างชั้วต่อไว้ได้อย่างเพียงพอ การต่อภายนอกต้องมีความมั่นคงทางกลเพียงพอที่จะรองรับภาระการใช้งานผิดที่คาดหมายไว้อย่างมีเหตุผล

2.2 การระบาย

เปลือกหุ้มของแบตเตอรี่และเซลล์ต้องมีกลไกระบายความดัน หรือต้องสร้างให้สามารถระบายความดันภายในส่วนที่เกินที่ค่าและอัตราซึ่งไม่ทำให้เกิดการแตกร้าว การระเบิด และการติดไฟได้ด้วยตัวเอง หากใช้วิธีการหุ้มเพื่อรองรับเซลล์ให้อยู่ภายนอกเปลือกนอก ชนิดตัวหุ้มหรือวิธีการหุ้มต้องไม่ทำให้แบตเตอรี่เกิดความร้อนเกินในระหว่างการทำงานปกติและไม่ขัดขวางต่อการระบายความดัน

2.3 การจัดการอุณหภูมิ/กระแสไฟฟ้า

การออกแบบแบตเตอรี่ให้มีการป้องกันการเกิดภาวะที่อุณหภูมิสูงขึ้นผิดปกติ

หมายเหตุ ในกรณีที่จำเป็น ต้องมีวิธีการจำกัดกระแสไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยระหว่างการปล่อยประจุและการประจุ

2.4 ส่วนสัมผัสข้าต่อสาย (terminal contact)

ต้องทำเครื่องหมายข้อไฟฟ้าของข้าต่อที่พื้นผิวด้านนอกของแบบเตอร์ให้ชัดเจน ขนาดและรูปร่างของส่วนสัมผัสข้าต่อสายต้องทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถดับกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่คาดว่าจะมีขึ้นได้ พื้นผิวส่วนสัมผัสข้าต่อสายภายนอกต้องขึ้นรูปโดยใช้วัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้าที่มีความแข็งแรงทางกลที่ดี และมีความต้านทานต่อการลึกกร่อนส่วนสัมผัสข้าต่อสายต้องจัดให้อยู่ในลักษณะที่ลดความเสี่ยงต่อการลัดวงจรได้มากที่สุด

2.5 การประกอบเชลล์เข้าเป็นแบบเตอร์

เชลล์ที่ใช้ในการประกอบกันเป็นแบบเตอร์ต้องมีความจุไฟฟ้าใกล้เคียงและเข้ากันได้ มีการออกแบบแบบเดียวกัน มีสารเคมีเหมือนกัน และทำจากผู้ทำเดียวกัน แบบเตอร์ที่ใช้เชลล์ที่ต่ออนุกรมกันที่ออกแบบให้สามารถเลือกการปล่อยประจุได้จากส่วนเชลล์ต้องมีวงจรที่แยกออกจากต่างหากประกอบอยู่ด้วยเพื่อป้องกันการกลับทางของเชลล์เนื่องจากการปล่อยประจุที่ไม่ร้าบเรียบ

2.6 แผนคุณภาพ

ผู้ทำต้องจัดเตรียมแผนคุณภาพที่กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตรวจสอบวัสดุ ส่วนประกอบ เชลล์ และแบบเตอร์ และครอบคลุมกระบวนการทั้งหมดของการผลิตเชลล์หรือแบบเตอร์แต่ละชนิด

3. ภาระการทดสอบเฉพาะแบบ

ให้ทดสอบด้วยจำนวนเชลล์หรือแบบเตอร์ตามที่กำหนดในตารางที่ 1 โดยใช้เชลล์หรือแบบเตอร์ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ทดสอบที่อุณหภูมิโดยรอบ 20 องศาเซลเซียส ± 5 องศาเซลเซียส

หมายเหตุ ภาระการทดสอบใช้กับการทดสอบเฉพาะแบบเท่านั้นและไม่ได้หมายความว่าให้ใช้ภาระเหล่านี้ในการใช้งานที่เจตนาไว้ ในทำนองเดียวกันค่าจำกัด 3 เดือนจะนำมาใช้เพื่อให้เกิดความชัดแจ้งกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าความปลอดภัยของแบบเตอร์จะลดลงหลังจาก 3 เดือนแล้ว

**ตารางที่ 1 ขนาดตัวอย่างสำหรับการทดสอบเฉพาะแบบ
(ข้อ 3.)**

การทดสอบข้อ	เชลล์	แบตเตอรี่
4.2.1	5	-
4.2.2	5	5
4.2.3	-	3
4.2.4	5	5
4.3.1	5 ชุด ชุดละ 4	-
4.3.2	5 ชุด/อุณหภูมิ	5 ชุด/อุณหภูมิ
4.3.3	3	3
4.3.4	5	5
4.3.5	5	-
4.3.6	5	-
4.3.7	3	-
4.3.8	5	5
4.3.9	5	-
4.3.10	5	-
4.3.11	5	-

4. คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบ

4.1 ขั้นตอนการประจุเพื่อจุดมุ่งหมายในการทดสอบ

หากมีได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในมาตรฐานนี้ขั้นตอนการประจุเพื่อจุดมุ่งหมายในการทดสอบให้ทำที่ อุณหภูมิโดยรอบ 20 องศาเซลเซียส ± 5 องศาเซลเซียส โดยใช้วิธีที่ผู้ทำการทดสอบได้

ก่อนประจุ ต้องให้แบตเตอรี่ปล่อยประจุที่ 20 องศาเซลเซียส ± 5 องศาเซลเซียส ที่กระแสไฟฟ้าคงที่ $0.2 \text{ A}_{\text{dc}}$ แอมป์ ลงมาจนถึงแรงดันไฟฟ้าสุดท้ายที่กำหนดไว้

คำเตือน : การทดสอบเหล่านี้ใช้ขั้นตอนที่อาจเป็นผลให้เกิดอันตรายหากไม่ได้ระมัดระวังอย่าง เพียงพอควรทำการทดสอบโดยช่างเทคนิคผู้ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์โดยมี การป้องกันที่เพียงพอ

4.2 การใช้งานที่เจตนาไว้

4.2.1 การประจุอัตราต่ำอย่างต่อเนื่อง

ก) คุณลักษณะที่ต้องการ

การประจุอัตราต่ำอย่างต่อเนื่องต้องไม่ทำให้เกิดไฟและการระเบิด

ข) การทดสอบ

ให้นำเซลล์ที่ประจุเต็มไปประจุตามที่ผู้กำหนดไว้เป็นเวลา 28 วัน

ค) เกณฑ์ตัดสินในการยอมรับ

- ระบบ nikgeil : ไม่เกิดไฟและไม่ระเบิด
- ระบบลิเทียม : ไม่เกิดไฟ ไม่ระเบิด และไม่ร้าชีม

4.2.2 การสั่น

ก) คุณลักษณะที่ต้องการ

การสั่นที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งต้องไม่ทำให้เกิดการร้าชีมไฟ หรือการระเบิด

ข) การทดสอบ

ให้นำเซลล์หรือแบตเตอรี่ที่ประจุเต็มไปทดสอบการสั่น ตามภาวะการทดสอบข้างล่างและลำดับ การทดสอบตามตารางที่ 2 ให้เซลล์หรือแบตเตอรี่รับการสั่นด้วยการเคลื่อนที่แบบ harmonic oscillation ที่มีแอมเพลจูด 0.76 มิลลิเมตร และการเคลื่อนรวมสูงสุด 1.52 มิลลิเมตร ให้แปรผันความถี่ด้วยอัตรา 1 เอิร์ตซ์ต่อนาที ในระหว่างขีดจำกัด 10 เอิร์ตซ์ กับ 55 เอิร์ตซ์ พิสัยทั้งหมดของความถี่ (10 เอิร์ตซ์ ถึง 55 เอิร์ตซ์) และกลับ (55 เอิร์ตซ์ ถึง 10 เอิร์ตซ์) เป็นเวลา 90 นาที ± 5 นาที สำหรับแต่ละตำแหน่ง ติดตั้ง (ทิศทางการสั่น) ให้สั่นแบตเตอรี่ในแต่ละทิศทางที่ตั้งฉากซึ่งกันและกันสามทิศทาง ตามลำดับ ที่กำหนดไว้ข้างล่าง

ขั้นที่ 1 ทวนสอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้เป็นแบบชนิดของผลิตภัณฑ์ประจุที่กำลังทดสอบ

ขั้นที่ 2 ถึง 4 ป้อนความสั่นตามที่กำหนดในตารางที่ 2

ขั้นที่ 5 ปล่อยเซลล์ไว้เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และตรวจสอบพินิจ

ค) เกณฑ์ตัดสินในการยอมรับ

ไม่เกิดไฟ ไม่ระเบิด และไม่ร้าชีม

ตารางที่ 2 ภาวะสำหรับการทดสอบการสั่น
(ข้อ 4.2.2ข))

ขั้นตอน	ช่วงเวลาจัดเก็บ h	ช่วงเวลาการสั่น min	การตรวจสอบด้วยตา
1	-	-	ก่อนการทดสอบ
2	-	90 ± 5	-
3	-	90 ± 5	-
4	-	90 ± 5	-
5	1	-	หลังการทดสอบ

4.2.3 ความเด่นของเปลือกหุ้มหล่อแบบที่อุณหภูมิโดยรอบสูง

ก) คุณลักษณะที่ต้องการ

ส่วนประกอบภายในของแบบเตอร์ต้องไม่เผยแพร่ตัวระหว่างการใช้งานที่อุณหภูมิสูง

ข) การทดสอบ

ให้ทดสอบโดยการนำแบบเตอร์ที่ประจุเต็มไปวางไว้ที่อุณหภูมิสูงพอประมาณเพื่อประเมินสภาพความสมบูรณ์ (integrity) ของเปลือกหุ้ม ให้นำแบบเตอร์ไปวางไว้ในตู้อบที่มีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส ปล่อยแบบเตอร์ไว้ในตู้อบเป็นเวลา 7 ชั่วโมง นำออกจากตู้อบแล้วปล่อยให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้อง

ค) เกณฑ์ตัดสินในการยอมรับ

เปลือกหุ้มแบบเตอร์ต้องไม่เสียรูปที่เป็นผลให้ขันส่วนภายในเผยแพร่ตัวออกมานอกจากนี้

4.2.4 การทำวัสดุจกรอุณหภูมิ

ก) คุณลักษณะที่ต้องการ

การวางแผนหรือแบบเตอร์ไว้ที่อุณหภูมิสูงและต่ำสักไปมา ต้องไม่ทำให้เกิดไฟหรือการระเบิด

ข) ให้ทดสอบตามขั้นตอนที่กำหนดข้างล่าง และรูปแบบแสดงไว้ในรูปที่ 1


ให้นำเซลล์หรือแบบเตอร์ที่ประจุเต็มมารับการทำวัสดุจกรอุณหภูมิ (-20 องศาเซลเซียส +75 องศาเซลเซียส) ในห้องที่ทำให้อาการแห้งตามขั้นตอนการปฏิบัติตั้งต่อไปนี้

ขั้นที่ 1 วางเซลล์หรือแบบเตอร์ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิโดยรอบ 75 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง

ขั้นที่ 2 เปรียญอุณหภูมิโดยรอบเป็น 20 องศาเซลเซียส ± 5 องศาเซลเซียส ภายใน 30 นาที และคงไว้ที่อุณหภูมนี้เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

ขั้นที่ 3 เปรียญอุณหภูมิโดยรอบเป็น -20 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส ภายใน 30 นาที และคงไว้ที่อุณหภูมนี้เป็นเวลาอย่างน้อย 4 ชั่วโมง

- ขั้นที่ 4 เปลี่ยนอุณหภูมิโดยรอบเป็น 20 องศาเซลเซียส ± 5 องศาเซลเซียส ภายใน 30 นาที และคงไว้ที่อุณหภูมนี้เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
- ขั้นที่ 5 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ช้าอีกเป็นจำนวน 4 รอบ
- ขั้นที่ 6 หลังจากการอบที่ 5 ให้เก็บเซลล์หรือแบตเตอรี่ไว้เป็นเวลา 7 วัน ก่อนนำมาตรวจสอบ หมายเหตุ การทดสอบนี้สามารถทำในห้องเดียวซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือในห้องที่แยกจากกัน 3 ห้องที่อุณหภูมิทดสอบที่แตกต่างกัน 3 อุณหภูมิ
- ค) เกณฑ์ตัดสินในการยอมรับ
ไม่เกิดไฟ ไม่ระเบิด และไม่ร้าวซึม

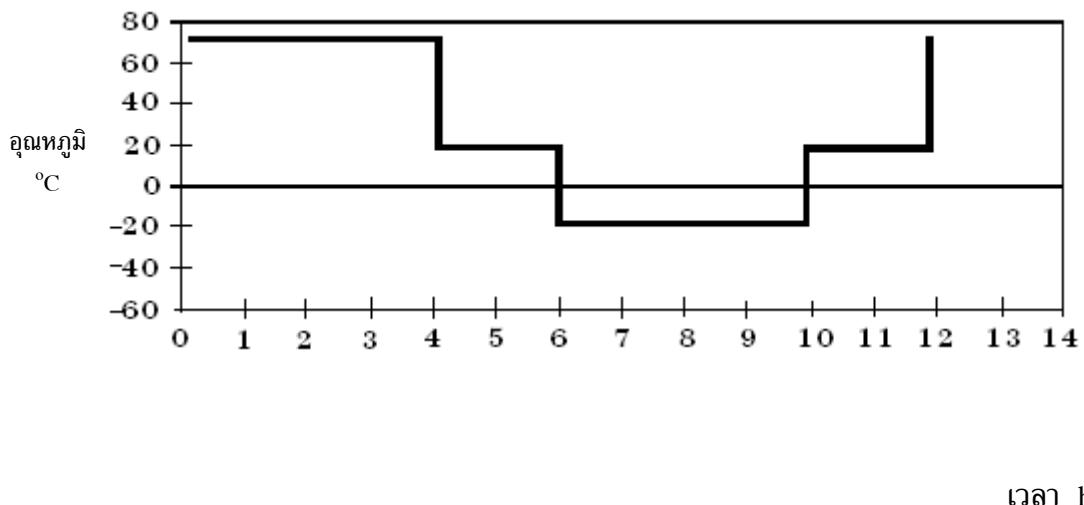

รูปที่ 1 รูปแบบของอุณหภูมิสำหรับการทดสอบการทำวัสดุกรอุณหภูมิ (1 รอบ)
(ข้อ 4.2.4)

4.3 การใช้งานผิดที่คาดหมายไว้อย่างมีเหตุผล

4.3.1 การติดตั้งเซลล์ที่ไม่ถูกต้อง (ระบบนิกเกิล)

- ก) คุณลักษณะที่ต้องการ
การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องของแบตเตอรี่เซลล์เดียวในการใช้งานแบบหลายเซลล์ต้องไม่ทำให้เกิดไฟ หรือระเบิด
- ข) การทดสอบ
ให้นำเซลล์ที่ประจุเต็มมาประเมินในภาวะที่มีหนึ่งเซลล์ติดตั้งไม่ถูกต้อง นำเซลล์เดียวที่ประจุเต็มลีเซลล์ ที่มีเครื่องหมายการค้า ชนิด ขนาด และอายุเดียวกันมาต่อ กันอย่างอนุกรมโดยมีหนึ่งในลีเซลล์กลับทาง นำชุดที่ประกอบกันนี้มาต่อคร่อมตัวต้านทานขนาด 1 โอม์ จนกระหั่งตัวร้ายเปิดออกหรือจนกระหั่ง อุณหภูมิของเซลล์ที่กลับข้ามมีอุณหภูมิลดลงเท่าอุณหภูมิโดยรอบ หรืออาจใช้แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า กระแสตรงคงที่เพื่อจำลองภาวะการกลับทางของเซลล์แทนก็ได้
- ค) เกณฑ์ตัดสินในการยอมรับ
ไม่เกิดไฟ ไม่ระเบิด

4.3.2 การลัดวงจรไฟฟ้าภายนอก

ก) คุณลักษณะที่ต้องการ

การลัดวงจรไฟฟ้าของขั้วต่อบวกและลบต้องไม่ทำให้เกิดไฟหรือระเบิด

ข) การทดสอบ

ให้จัดเก็บเซลล์หรือแบตเตอรี่ที่ประจุเต็ม 2 ชุดไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิโดยรอบเป็น 20 องศาเซลเซียส ± 5 องศาเซลเซียส และ 55 องศาเซลเซียส ± 5 องศาเซลเซียส ตามลำดับ ต่อจากนั้นให้ลัดวงจรไฟฟ้าแต่ละเซลล์หรือแบตเตอรี่โดยการต่อขั้วบวกและขั้วลบกับความต้านทานภายนอกรวมที่มีค่าน้อยกว่า 100 มiliโอม์ ให้เซลล์หรือแบตเตอรี่คงอยู่ในสภาพทดสอบเป็นเวลา 24 ชั่วโมง หรือจนกระทั่ง อุณหภูมิของเปลือกหุ้มลดลงร้อยละ 20 ของอุณหภูมิเพิ่มขึ้นสูงสุดโดยให้เลือกค่าที่ถึงก่อน

ค) เกณฑ์ตัดสินในการยอมรับ

ไม่เกิดไฟ ไม่ระเบิด

4.3.3 การตกอย่างอิสระ

ก) คุณลักษณะที่ต้องการ

ปล่อยเซลล์หรือแบตเตอรี่ให้ตกลงมา (เช่นจากโต๊ะ) ต้องไม่เกิดไฟ หรือระเบิด

ข) การทดสอบ

ให้ปล่อยเซลล์หรือแบตเตอรี่ที่ประจุเต็มจากที่สูง 1.0 เมตร ลงบนพื้นคอนกรีตเป็นจำนวน 3 ครั้ง โดยให้รับการกระแทกในทิศทางแบบสุ่ม

ค) เกณฑ์ตัดสินในการยอมรับ

ไม่เกิดไฟ ไม่ระเบิด

4.3.4 การซื้อทางกล (ภัยันตรายจากการชน)

ก) คุณลักษณะที่ต้องการ

การกระแทกที่เกิดขึ้นในระหว่างการเคลื่อนย้ายและการขนส่งต้องไม่ทำให้เกิดไฟ ไม่ระเบิด หรือ ร้าวชืม

ข) การทดสอบ

ให้ยัดเซลล์หรือแบตเตอรี่ที่ประจุเต็มไว้กับเครื่องทดสอบให้แน่นโดยมีที่ติดตั้งที่แข็งแรงซึ่งรองรับ พื้นผิวดิตตั้งทั้งหมดของเซลล์หรือแบตเตอรี่ ให้กระแทกเซลล์หรือแบตเตอรี่ทั้งหมด 3 ครั้งด้วยขนาด เท่าๆ กัน ให้กระแทกในแต่ละทิศทางที่ตั้งฉากซึ่งกันและกัน 3 ทิศทาง อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้งต้อง ตั้งฉากกับพื้นผิวแบบ

ในการกระแทกแต่ละครั้งให้เร่งการเคลื่อนที่ของเซลล์หรือแบตเตอรี่ในลักษณะที่ในช่วง 3 มิลลิวินาที เริ่มต้นความเร่งเฉลี่ยต่ำสุดเป็น 75 g_n ค่าความเร่งสูงสุดต้องอยู่ระหว่าง 125 g_n ถึง 175 g_n

ให้ทดสอบเซลล์หรือแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิโดยรอบ 20 องศาเซลเซียส ± 5 องศาเซลเซียส

ค) เกณฑ์ตัดสินในการยอมรับ

ไม่เกิดไฟ ไม่ระเบิด และไม่ร้าวชืม

4.3.5 การได้รับความร้อนที่ผิดปกติ

ก) คุณลักษณะที่ต้องการ

ความร้อนที่สูงมากต้องไม่ทำให้เกิดไฟหรือการระเบิด

ข) การทดสอบ

นำเซลล์ที่ประจุเต็ม (ปล่อยเซลล์ให้อุณหภูมิคงที่ท่ากับอุณหภูมิห้องทดสอบ) ไปวางไว้ในตู้อบที่หมุนเวียนอากาศด้วยความถ่วงหรือการพาให้เพิ่มอุณหภูมิของตู้อบในอัตรา 5 ± 2 องศาเซลเซียสต่อนาที อุณหภูมนี้เป็นเวลา 10 นาที

ค) เกณฑ์ตัดสินในการยอมรับ

ไม่เกิดไฟ ไม่ระเบิด

4.3.6 การบีบอัดเซลล์

ก) คุณลักษณะที่ต้องการ

การบีบอัดเซลล์อย่างรุนแรง (ตัวอย่างเช่น การกำจัดขยะโดยใช้เครื่องอัดขยะ) ต้องไม่ทำให้เกิดไฟ หรือการระเบิด

ข) การทดสอบ

นำเซลล์ที่ประจุเต็มแต่ละเซลล์ไปบีบอัดระหว่างสองพื้นผิวแบบบีบอัดโดยใช้ลูกสูบไฮดรอลิกด้วยแรง 13 ± 1 กิโลนิวตัน 13 กิโลนิวตัน การบีบอัดต้องทำในลักษณะที่ทำให้เกิดผลมากที่สุด หลังจากที่ป้อนแรงมากที่สุดแล้วหรือหลังจากที่แรงดันไฟฟ้าตกอย่างรวดเร็วจนถึง 1 ใน 3 ของแรงดันไฟฟ้าเดิมให้คลายแรงบีบอัด ในการณีของเซลล์รูปทรงกระบอก หรือรูปทรงแบบอื่น (prismatic cell) ให้บีบอัดโดยมีแกนตามยาวนานกับพื้นผิวแบบของอุปกรณ์บีบอัด (crushing apparatus) ในกรณีเซลล์รูปทรงแบบอื่นให้ทดสอบด้านที่กว้างและด้านที่แคบของเซลล์ชุดที่สอง โดยหมุนเป็นมุม 90° องศา รอบแกนตามยาวของเซลล์เทียบกับการทดสอบเซลล์ชุดแรก

ค) เกณฑ์ตัดสินในการยอมรับ

ไม่เกิดไฟ ไม่ระเบิด

4.3.7 ความดันต่ำ

ก) คุณลักษณะที่ต้องการ

ความดันต่ำ (ตัวอย่างเช่น การขนส่งในตู้สินค้าของเครื่องบินขนส่งสินค้า) ต้องไม่ทำให้เกิดไฟ หรือไม่ระเบิด

ข) การทดสอบ

ให้นำเซลล์ที่ประจุเต็มไปไว้ในตู้สูญญากาศ ที่อุณหภูมิโดยรอบ 20 ± 5 องศาเซลเซียส ± 5 องศาเซลเซียส ปิดผนึกตู้สูญญากาศไม่ให้มีการรั่วซึม ค่อยๆ ลดความดันภายในลงเหลือเท่ากับหรือน้อยกว่า 11.6 กิโล帕斯คัล (ซึ่งเป็นการจำลองความสูงเท่ากับ $15,240$ เมตร) ปล่อยทิ้งไว้ที่ความดันตั้งกล่าว เป็นเวลา 6 ชั่วโมง

ค) เกณฑ์ตัดสินในการยอมรับ

ไม่เกิดไฟ ไม่ระเบิด และไม่รั่วซึม

4.3.8 การประจุเกินสำหรับระบบนิกเกิล

ก) คุณลักษณะที่ต้องการ

การประจุเป็นเวลานานและด้วยอัตราที่สูงกว่าที่ผู้ทำกำหนดไว้ต้องไม่เกิดไฟ หรือไม่ระเบิด

ข) การทดสอบ

นำเซลล์หรือแบตเตอรี่ที่ปล่อยประจุแล้วไปประจุอัตราสูงเป็น 2.5 เท่าของกระแสไฟฟ้าของการประจุที่แนะนำไว้ ด้วยเวลาที่ทำให้เกิดการประจุเข้า (charge input) เป็นร้อยละ 250 (ร้อยละ 250 ของความจุไฟฟ้าที่กำหนด)

ค) เกณฑ์ตัดสินในการยอมรับ

ไม่เกิดไฟ ไม่ระเบิด

4.3.9 การประจุเกินสำหรับระบบลิเทียม

ก) คุณลักษณะที่ต้องการ

การประจุเป็นเวลานานกว่าที่ผู้ทำกำหนดไว้ต้องไม่เกิดไฟ หรือไม่ระเบิด

ข) การทดสอบ

นำเซลล์ที่ปล่อยประจุตามที่อธิบายไว้ใน มอก.2218 และไปประจุด้วยแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า(power supply) ที่แรงดันไฟฟ้า เท่ากับหรือมากกว่า 10 โวลต์ ที่กระแสไฟฟ้าของ การประจุ I_{rec} ที่ผู้ทำแนะนำไว้ เป็นเวลา $2.5 C_5/I_{rec}$ ชั่วโมง

ค) เกณฑ์ตัดสินในการยอมรับ

ไม่เกิดไฟ ไม่ระเบิด

4.3.10 การปล่อยประจุบังคับ

ก) คุณลักษณะที่ต้องการ

เซลล์ในการใช้งานแบบหลายเซลล์ต้องทนต่อการประจุแบบกลับขั้วโดยต้องไม่เกิดไฟ หรือไม่ระเบิด

ข) การทดสอบ

นำเซลล์หนึ่งที่ปล่อยประจุไปประจุแบบกลับขั้วที่ 1 I_t แอมป์ เป็นเวลา 90 นาที

ค) เกณฑ์ตัดสินในการยอมรับ

ไม่เกิดไฟ ไม่ระเบิด

4.3.11 การป้องกันเซลล์ต่ออัตราการประจุสูง (ระบบลิเทียม)

ก) คุณลักษณะที่ต้องการ

เซลล์ต้องไม่เกิดไฟ หรือเกิดระเบิดหากเครื่องประจุทำงานผิดปกติ หรือมีกระแสไฟฟ้าเกินไฟลั่น ในชุดแบตเตอรี่ต่อเซลล์แบบนาน

ข) การทดสอบ

นำเซลล์ไปปล่อยประจุตามที่อธิบายไว้ใน มอก.2218 และไปประจุที่ค่ากระแสไฟฟ้า 3 เท่าของกระแสไฟฟ้าประจุที่ผู้ทำแนะนำไว้ จนกระทั่งเซลล์ประจุเต็มหรืออุปกรณ์ความปลอดภัยภายในตัดกระแสไฟฟ้าประจุ ก่อนที่เซลล์จะประจุเต็ม

ค) เกณฑ์ตัดสินในการยอมรับ

ไม่เกิดไฟ ไม่ระเบิด

5. ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

การใช้งานและโดยเฉพาะการใช้งานในทางที่ผิดของเซลล์และแบตเตอรี่ทุกประเภทนี้ก็เป็นภัยпасที่มีผลต่อคนหรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรดอาจมีผลให้เกิดภัยันตรายและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ผู้ทำเซลล์หรือแบตเตอรี่ทุกประเภทต้องมั่นใจว่าผู้ทำบริภัณฑ์และผู้ใช้ปลายทางในกรณีของการขายตรงได้รับข้อมูลเพื่อผลและบรรเทาภัยันตรายเหล่านี้ให้เหลือน้อยที่สุด เป็นความรับผิดชอบของผู้ทำบริภัณฑ์ที่ต้องแจ้งผู้ใช้ปลายทางให้ทราบถึงภัยันตรายที่มีศักยภาพที่จะเกิดขึ้นจากการใช้บริภัณฑ์ที่มีเซลล์หรือแบตเตอรี่ทุกประเภท

คำแนะนำเกี่ยวกับภัยันตรายที่ควรมีกำหนดไว้ใน IEC 61438 และรายการของคำแนะนำที่ดีอย่างคร่าวๆ ที่ให้ไว้เป็นข้อมูลกำหนดไว้ในภาคผนวก ก. และภาคผนวก ข.

การตรวจสอบให้ทำโดยการตรวจจากเอกสารของผู้ทำ

6. การทำเครื่องหมาย

6.1 การทำเครื่องหมายเซลล์

ให้ทำเครื่องหมายเซลล์ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานเซลล์ดังต่อไปนี้คือ IEC 61951-1, IEC 61951-2 หรือ มอก. 2218

หมายเหตุ ถ้ามีข้อตกลงระหว่างผู้ทำกับผู้ใช้ เซลล์ที่นำมาใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ไม่จำเป็นต้องทำเครื่องหมาย การตรวจสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

6.2 การทำเครื่องหมายแบตเตอรี่

ให้ทำเครื่องหมายแบตเตอรี่ตามเซลล์ที่นำมาประกอบตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.1 โดยให้เพิ่มเติมข้อความควรระวังตามความเหมาะสม

การตรวจสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

6.3 ข้อมูลอื่น

ข้อมูลดังต่อไปนี้ต้องมีไว้บนแบตเตอรี่หรือให้มาพร้อมกับแบตเตอรี่

- ข้อปฏิบัติในการกำจัด
- ข้อปฏิบัติที่แนะนำในการประจุ

การตรวจสอบให้ทำโดยการตรวจจากเครื่องหมาย ฉลาก และเอกสารของผู้ทำ

7. การบรรจุหีบห่อ

หีบท่อที่ใช้ต้องมีการป้องกันความเสียหายทางกลในระหว่างการขนส่ง การเคลื่อนย้าย และการวางช้อนกันอย่างเพียงพอ ต้องเลือกวัสดุและการออกแบบวิธีการบรรจุให้มีการป้องกันการเกิดขึ้นโดยไม่เจตนาของการนำไปฟื้นฟู การลึกกร่อนของข้าวต่อ และการซึมเข้าของความชื้น

ภาคผนวก ก.

(ข้อแนะนำ)

คำแนะนำสำหรับผู้ทำบริภัณฑ์และผู้ประกอบแบบเตอร์

รายการข้างล่างนี้เป็นรายการของคำแนะนำทั่วไปที่ดีอย่างคร่าวๆ ที่ผู้ทำเซลล์หรือแบบเตอร์ทุกติดภูมิจะต้องจัดให้มีแก่ผู้ทำบริภัณฑ์และผู้ประกอบแบบเตอร์

- ก) อย่าผลิต เปิด หรืออยู่อย่างเซลล์ออก การผลิตชิ้นส่วนของแบบเตอร์ออกคราวๆ โดยบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว เท่านั้น ควรออกแบบเปลี่ยนหุ่มของแบบเตอร์ทลายเซลล์ให้อยู่ในลักษณะที่จะเปิดออกได้โดยใช้เครื่องมือเท่านั้น
- ข) อย่าลัดวงจรเซลล์หรือแบบเตอร์ อย่าจัดเก็บเซลล์หรือแบบเตอร์แบบละเลยโดยขาดความระมัดระวังในกล่อง หรือในลิ้นชัก ที่อาจทำให้เกิดการลัดวงจรซึ่งกันและกัน หรือลัดวงจรกับวัสดุนำไฟฟ้า
- ค) อย่านำเซลล์หรือแบบเตอร์ออกจากหีบห่อจนกว่าจะต้องการใช้งาน
- ง) อย่านำเซลล์หรือแบบเตอร์เข้าใกล้ความร้อน หรือไฟ หลีกเลี่ยงการจัดเก็บที่ได้รับแสงแดดโดยตรง
- จ) อย่าให้เซลล์หรือแบบเตอร์ได้รับการซื้อขายทางกล
- ฉ) ในกรณีที่เซลล์มีการรั่วซึม อย่าปล่อยให้ของเหลวสัมผัสกับผิวนหนังหรือตา หากมีการสัมผัสให้ล้างส่วนที่สัมผัสด้วยน้ำ จำนวนมากและปรึกษาแพทย์
- ช) ต้องออกแบบบริภัณฑ์ให้มีอาจสอดเซลล์หรือแบบเตอร์ที่ไม่ถูกต้องได้ และควรมีการทำเครื่องหมายข้าไฟฟ้า อย่างชัดเจน ให้สังเกตการทำเครื่องหมายข้าไฟฟ้านเซลล์ แบบเตอร์ และบริภัณฑ์อยู่เสมอเพื่อให้มั่นใจว่าใช้งานได้ถูกต้อง
- ช) อย่านำเซลล์จากผู้ทำต่างกัน มีความจุไฟฟ้า ขนาด หรือแบบที่แตกต่างกันไปใส่ปะปนกันในแบบเตอร์
- ณ) ให้พับแพท์ทันทีที่มีการกลืนเซลล์หรือแบบเตอร์
- ญ) ให้ปรึกษาผู้ทำเซลล์หรือแบบเตอร์เกี่ยวกับจำนวนสูงสุดของเซลล์ที่จะประกอบเป็นแบบเตอร์ และวิธีที่ปลอดภัย ที่สุดในการต่อเซลล์เข้าด้วยกัน
- ฎ) ควรจัดให้มีเครื่องประจุไปพร้อมกับบริภัณฑ์แต่ละเครื่อง ควรจัดให้มีคู่มือการประจุที่สมบูรณ์ให้พร้อมกับเซลล์ และแบบเตอร์ทุกติดภูมิที่ขาย
- ฏ) เก็บเซลล์และแบบเตอร์ไว้ในที่แห้งและสะอาด
- ฐ) ทำความสะอาดข้าวต่อของเซลล์หรือแบบเตอร์ด้วยผ้าแห้งและสะอาดเมื่อข้าวต่อสกปรก
- ฑ) จำเป็นต้องประจุเซลล์หรือแบบเตอร์ทุกติดภูมิก่อนการใช้งาน ให้อ้างอิงตามคู่มือการใช้เซลล์หรือแบบเตอร์ของผู้ทำ และใช้วิธีประจุให้ถูกต้อง
- ฒ) อย่าคงเซลล์และแบบเตอร์ทุกติดภูมิไว้บนที่ประจุเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ณ) หลังจากที่จัดเก็บไว้เป็นเวลานาน อาจมีความจำเป็นต้องนำเซลล์หรือแบบเตอร์มาประจุ และปล่อยประจุหลายครั้ง เพื่อให้มีสมรรถนะสูงสุด

- ด) เชลล์หรือแบตเตอรี่ทุกตัวจะให้สมรรถนะสูงสุดเมื่อทำงานที่อุณหภูมิห้อง
- ต) เก็บรักษาเอกสารเดิมของเชลล์และแบตเตอรี่ไว้เพื่ออ้างอิงในอนาคต
- ถ) เมื่อมีการกำจัดเชลล์หรือแบตเตอรี่ทุกตัวให้แยกเชลล์หรือแบตเตอรี่ที่มีระบบไฟฟ้าเคมีที่แตกต่างกันออกจากกัน

ภาคผนวก บ.

(ข้อแนะนำ)

คำแนะนำสำหรับผู้ใช้

รายการข้างล่างนี้เป็นรายการของคำแนะนำทั่วไปที่ดีอย่างคร่าวๆ ที่ผู้ทำบริภัณฑ์ต้องจัดเตรียมให้กับผู้ใช้

- ก) อย่าถอด เปิด หรือย่อช่องชล์หรือแบตเตอรี่ทุกกรณี
- ข) อย่านำชล์หรือแบตเตอรี่เข้าใกล้ความร้อน หรือไฟ หลีกเลี่ยงการจัดเก็บที่ได้รับแสงแดดโดยตรง
- ค) อย่าลัดวงจรชล์หรือแบตเตอรี่ อย่าจัดเก็บชล์หรือแบตเตอรี่แบบเลยโดยขาดความระมัดระวังในที่ซึ่งอาจทำให้เกิดการลัดวงจรชั้นกันและกัน หรือลัดวงจรกับโลหะอื่น
- ง) อย่านำชล์หรือแบตเตอรี่ออกจากที่ห้องนอนกว่าจะใช้งาน
- จ) อย่าให้ชล์หรือแบตเตอรี่ได้รับการซื้อกลับทางกล
- ฉ) ในกรณีที่ชล์มีการร้าวซึม อย่าปล่อยให้ของเหลวสัมผัสกับผิวนังหรือตา หากมีการสัมผัสให้ล้างส่วนที่สัมผัสด้วยน้ำจำนวนมากและปรึกษาแพทย์
- ช) อย่าใช้เครื่องประจุนอกเหนือจากที่จัดให้มีสำหรับใช้กับบริภัณฑ์ที่กำหนดไว้
- ช) ให้ลังเกตเครื่องหมายบวก (+) และเครื่องหมายลบ (-) บนชล์ แบตเตอรี่ และบนบริภัณฑ์ และต้องมั่นใจว่าใช้งานได้ถูกต้อง
- ฌ) อย่าใช้ชล์หรือแบตเตอรี่ใด ๆ ที่ไม่ได้รับการออกแบบให้ใช้กับบริภัณฑ์
- ญ) อย่านำชล์ที่มีผู้ทำ ความจุไฟฟ้า ขนาด หรือแบบแตกต่างกันไปใส่ปะปนกันในอุปกรณ์
- ฎ) เก็บชล์หรือแบตเตอรี่ให้พ้นจากการเอื้อมถึงของเด็ก
- ฎ) ให้พับแพทย์ทันทีที่มีการกลืนชล์หรือแบตเตอรี่ลงไป
- ฐ) ให้ชื่อชล์หรือแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับบริภัณฑ์เท่านั้น
- ฑ) เก็บชล์และแบตเตอรี่ไว้ในที่แห้งและสะอาด
- ฒ) ทำความสะอาดชั้วต่อของชล์หรือแบตเตอรี่ด้วยผ้าแห้งและสะอาดเมื่อชั้วต่อสกปรก
- ณ) จำเป็นต้องประจุชล์หรือแบตเตอรี่ทุกภารกิจก่อนการใช้งาน ให้ใช้เครื่องประจุที่ถูกต้องและอ้างอิงตามคู่มือของผู้ทำหรือคู่มือบริภัณฑ์สำหรับวิธีการประจุที่เหมาะสม
- ด) อย่าคงแบตเตอรี่ให้มีการประจุไว้เมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ต) หลังจากที่จัดเก็บไว้เป็นเวลานาน อาจมีความจำเป็นต้องนำชล์หรือแบตเตอรี่มาประจุ และปล่อยประจุหลายครั้งเพื่อให้ได้สมรรถนะสูงสุด
- ณ) ชล์หรือแบตเตอรี่ทุกภารกิจจะให้สมรรถนะสูงสุดเมื่อทำงานที่อุณหภูมิห้องปกติ
- ท) เก็บรักษาเอกสารเดิมของผลิตภัณฑ์ไว้เพื่ออ้างอิงในอนาคต
- ธ) ใช้งานชล์หรือแบตเตอรี่เฉพาะที่ได้ถูกกำหนดให้ใช้เท่านั้น
- น) ให้นำแบตเตอรี่ออกจากบริภัณฑ์เท่าที่ทำได้ทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- บ) กำจัดทิ้งอย่างเหมาะสม